

## Sema Cars s.r.o. ○ IČO 02980746

Žalanského 1674/52a, 163 00 Praha 6

725 868 100 ○ [info@semacars.cz](mailto:info@semacars.cz) ○ [www.semacars.cz](http://www.semacars.cz)



Technický protokol je nedílnou součástí kupní smlouvy.

Technický protokol zachycuje reálný technický a vizuální stav vozu v den vystavení protokolu pracovníkem Sema Cars s.r.o.

Kopírování protokolu nebo jeho částí je zakázáno. Tiskové chyby vyhrazeny.


|                 |                      |                    |                  |            |
|-----------------|----------------------|--------------------|------------------|------------|
| ID vozidla      | 38835                | Motor / kód motoru | Y5LD, Dual Motor |            |
| Tovární značka  | Tesla                | Palivo             | ELEKTRO          | SoH 91,4 % |
| Model           | Y                    | Výkon motoru v kW  | 378              |            |
| VIN             | LRWYGCEKXPC538835    | STK platnost do    | 31.07.2028       |            |
| Datum prohlídky | 28.7.2026            | Poháněná kola      | AWD              |            |
| Při stavu km    | 98814                | Tažné zařízení     | NE               |            |
| Poslední servis | 28.7.2026 / 98814 km | Kuřácký vůz        | NE               |            |

**SKLA**

|                              |    |                     |     |
|------------------------------|----|---------------------|-----|
| LAKOVANÉ DÍLY                | NE | MĚNĚNÉ ČELNÍ SKLO   | ANO |
| HAVAROVANÝ VŮZ               | NE | MĚNĚNÁ OSTATNÍ SKLA | NE  |
| LAKOVANÉ VNITŘNÍ SLOUPKY     | NE | POZNÁMKA            |     |
| MĚNĚNÉ DÍLY                  | NE |                     |     |
| NADMĚRNÉ POŠKOZENÍ KAROSERIE | NE |                     |     |

## NAMĚŘENÉ HODNOTY LAKU

Stav laku posuzujeme podle průměrné hodnoty třech měření laku na jednotlivých kovových dílech vozu v  $\mu\text{m}$ , kalibrovaným měřákem laku.

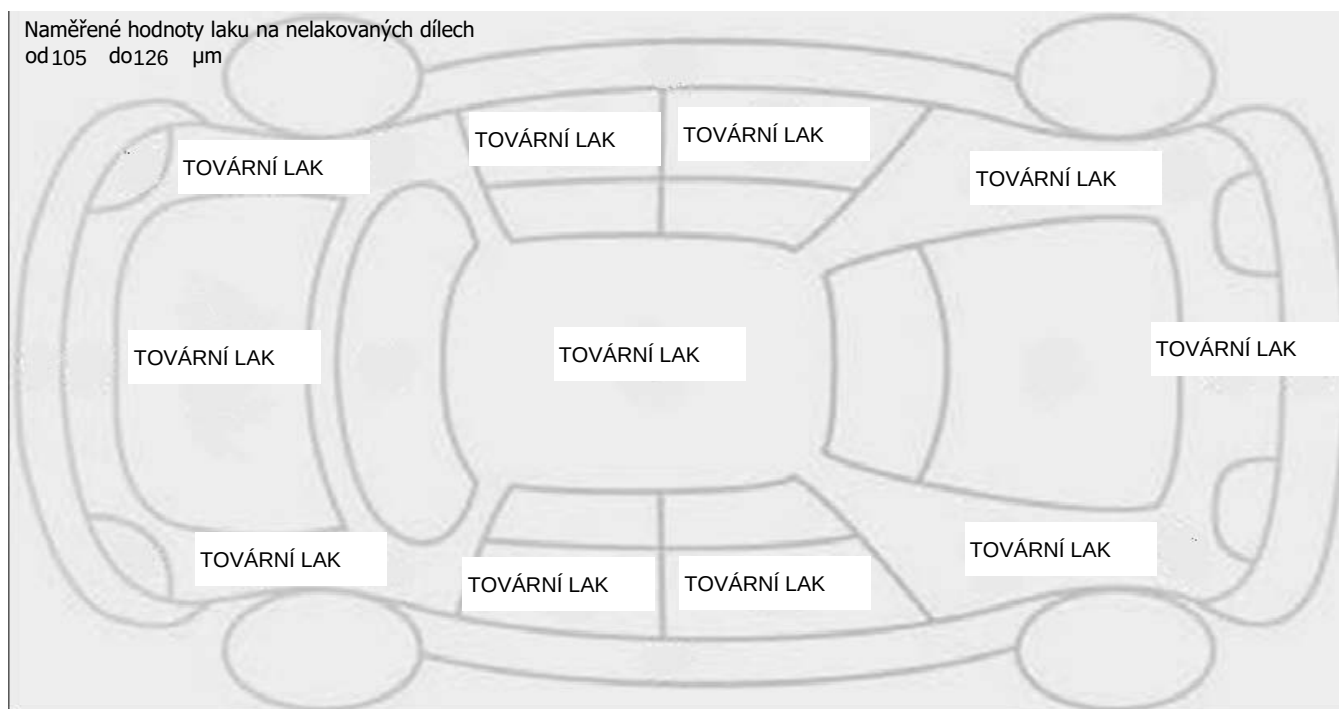

## MOTOR A KAPALINY

## BRZDY A PNEUMATIKY

BRZDOVÁ KAPALINA < 0 % VODY  
CHLADÍČÍ KAPALINA - °C  
KAPALINA DO OSTRÍKOVACŮ LETNÍ

STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK 80-95%  
STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ MÍRNÉ OPOTŘEBENÍ

ÚNIK PROVOZNÍCH KAPALIN NE

STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK 80-95%  
STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ MÍRNÉ OPOTŘEBENÍ

MOTOROVÝ OLEJ BEZ OLEJE (elektro)

PARKOVACÍ BRZDA V POŘÁDKU

AKUMULÁTOR V POŘÁDKU  
PŘEVODOVKA V POŘÁDKU  
SPOJKA NEINSTALOVÁNA

TYP REZERVY BEZ VÝBAVY  
OBUTÉ PNEUMATIKY LETNÍ

PŘEDNÍ NÁPRAVA, stav v mm L 5-7 mm P 5-7 mm

ZADNÍ NÁPRAVA, stav v mm L 5-7 mm P 5-7 mm

TLAK PNEUMATIK V POŘÁDKU

Limit stavu pneu je 2 mm, limit pro M+S 4 mm

## OSVĚTLENÍ VOZU

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ V POŘÁDKU

VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ V POŘÁDKU

## FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

FILTR INSTALOVÁN NE  
STAV DPF NEINSTALOVÁN  
DIAGNOSTIKOVANÉ MNOŽSTVÍ SAZÍ N/A

## VÝFUKOVÁ SOUSTAVA

TLUMIČE A POTRUBÍ NEINSTALOVÁN

## TLUMIČE A PRUŽINY

TLUMIČE PŘEDNÍ V POŘÁDKU ULOŽENÍ NÁPRAVY PŘEDNÍ V POŘÁDKU  
TLUMIČE ZADNÍ V POŘÁDKU ULOŽENÍ NÁPRAVY ZADNÍ V POŘÁDKU

PRUŽINY PŘEDNÍ V POŘÁDKU DORAZY PŘEDNÍ V POŘÁDKU  
PRUŽINY ZADNÍ V POŘÁDKU DORAZY ZADNÍ V POŘÁDKU

## POVINNÁ VÝBAVA

dle vyhlášky č. 206/2018 Sb. ☐

## INTERIÉR

STAV INTERIÉRU ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM POČET KLÍČŮ OD VOZU 2  
POŠKOZENÍ INTERIÉRU BEZ POŠKOZENÍ ROLETA ZAVAZADELNÍKU VE VOZE INSTALOVÁNA  
KOMFORTNÍ VÝBAVA V POŘÁDKU ☒

DESINFEKCE BACTAKLEEN ☒

## SERVISNÍ ZÁZNAMY

PRAVIDELNÝ SERVIS ANO  
POSLEDNÍ PROVEDNÝ SERVIS dne 28.7.2026 / 98814 km  
ZÁZNAMY AUTORIZOVANÉ CEBIA ☒  
SERVISNÍ KNÍŽKA Elektronická

## DIAGNOSTIKA

Diagnostika provedena přístrojem TEXA Navigator Nano S Car, ISO 9001.  
Výsledek obecné diagnostiky vyčtených řídicích jednotek na vyžádání, včetně diagnostiky DPF.

## FOTODOKUMENTACE

### PODVOZEK

levá část zadní nápravy, vč. pneu  
pravá část zadní nápravy, vč. pneu  
levá část přední nápravy, vč. pneu  
pravá část přední nápravy, vč. pneu  
zadní část podvozku  
střední část podvozku  
přední část vč. motoru

### KAROSERIE a INTERIÉR

- o aktuální poškození karoserie, skel, interiéru - případně na vyžádání
- o předchozí poškození karoserie -v případě lakování dílů, je-li dokumentace dostupná

### SERVISNÍ ZÁZNAMY

- o hlavní servisní záznamy (servisní knížka, elektronická knížka apod) na vyžádání






Sema Cars s.r.o.  
Základská 15/140  
152 00 Praha 5  
DIČ: CZ0298046  
RAZÍTKO A PODPIS

Společnost Sema Cars s.r.o. prohlašuje, že informace uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé a odpovídají skutečnému stavu.







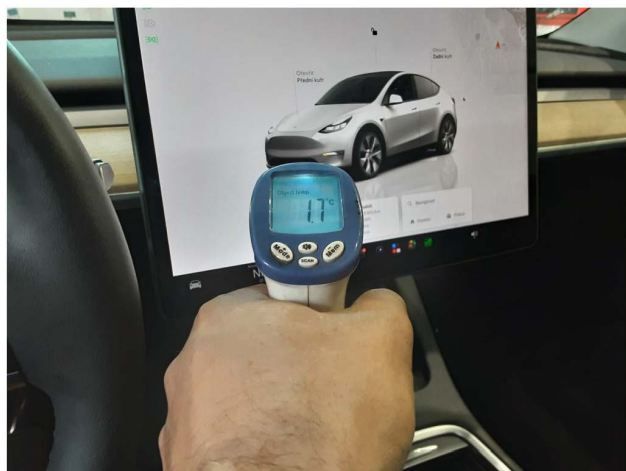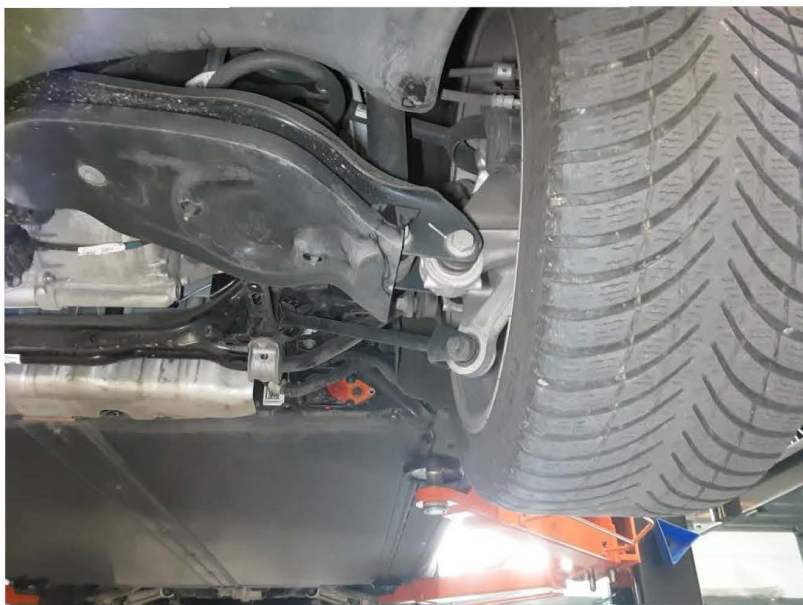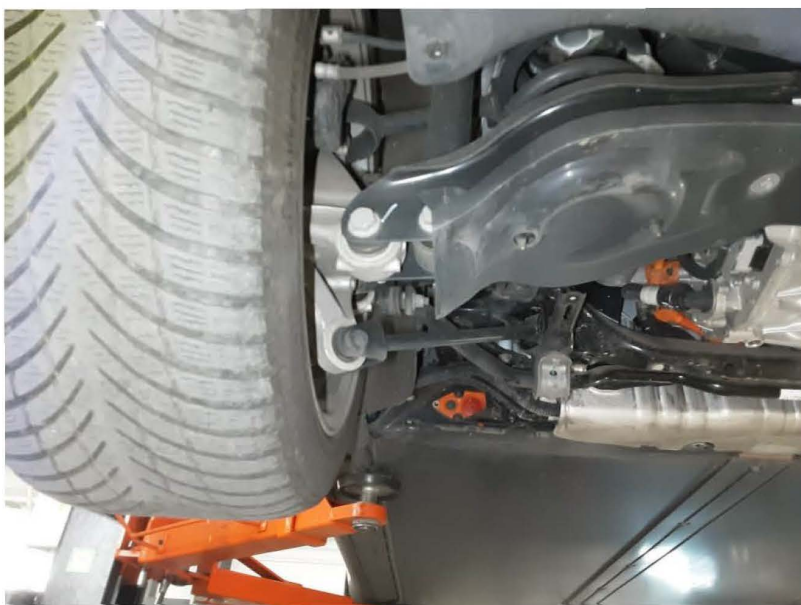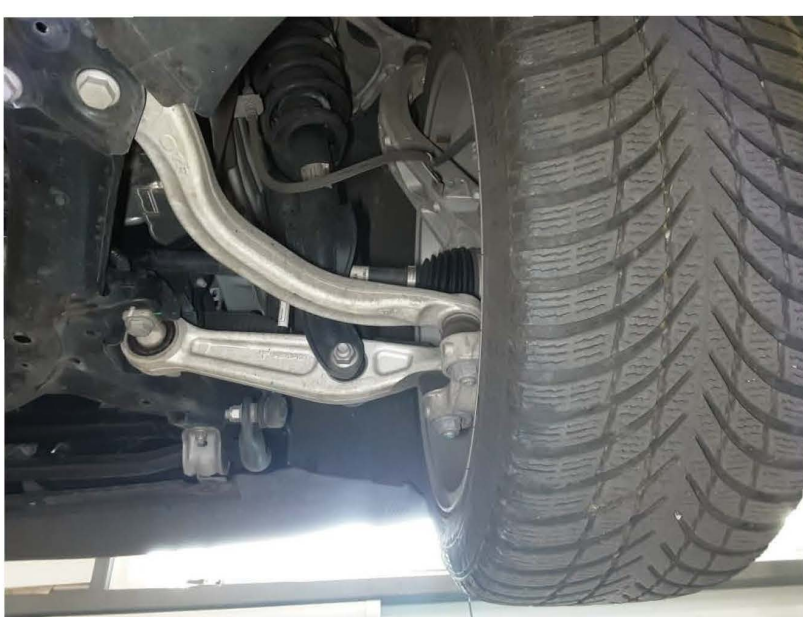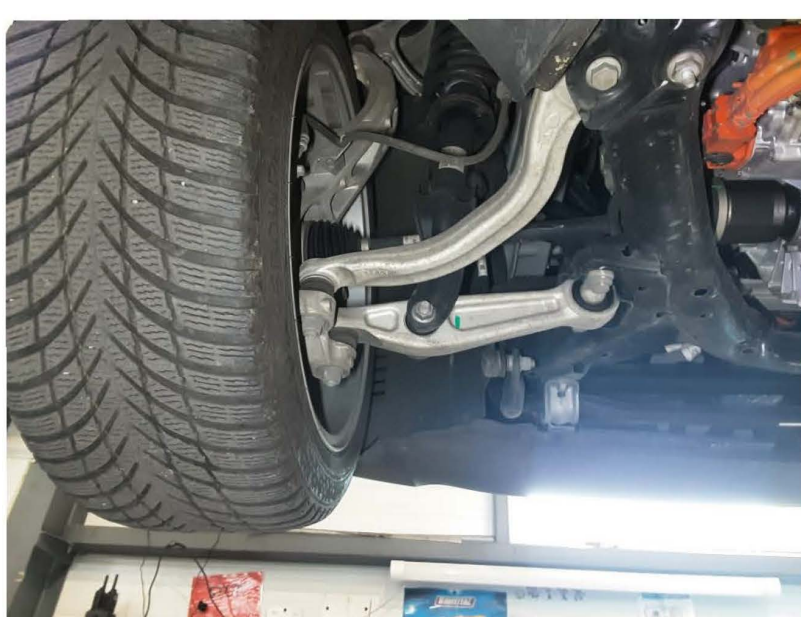

## CERTIFIKÁT BATERIE NÁHLED

ČÍSLO CERTIFIKÁTU: 6630B934-5E71-41A2-\*\*\*\*-\*\*\*\*\*



VOZIDLO

ZNAČKA: Tesla  
MODEL: Model Y - 78,8 kWh

NÁJEZD: 98 814 km  
DATUM A ČAS:  
28.07.26 15:47

REALIZOVAI/A: Sema Cars s.r.o.

VÝSLEDKY

STAV ZDRAVÍ (SOH)

**91,4 %**

ENERGIE

72kWh | 79kWh

WLTP DOJEZD

568km | 622km

KONTROLY

Systém správy baterií (BMS)

Bateriový senzor

Měření baterie

Napětí článků baterie

Komunikace s vozidlem

HODNOCENÍ

**DOBŘE ZDRAVÍ – NEBYLY ZJIŠTĚNY ŽÁDNÉ ABNORMALITY**

Na základě podrobné diagnostiky baterie provedené pomocí AVILOO FLASH Testu tímto potvrzujeme, že baterie pohonu tohoto vozidla je v dobrém stavu. Baterie pohonu je proto oficiálně certifikována společností AVILOO.

*Marcus Berger*  
Dr. Marcus Berger, CEO



Pro více informací o tomto testu navštivte [aviloo.com/ft-preview](https://aviloo.com/ft-preview)  
Naskenujte QR kód a získajte původní zprávu





