

TECHNICKÝ PROTOKOL VOZU

Sema Cars s.r.o. ○ IČO 02980746

Žalanského 1674/52a, 163 00 Praha 6

725 868 100 ○ info@semacars.cz ○ www.semacars.cz



Technický protokol je nedílnou součástí kupní smlouvy.

Technický protokol zachycuje reálný technický a vizuální stav vozu v den vystavení protokolu pracovníkem Sema Cars s.r.o.

Kopírování protokolu nebo jeho částí je zakázáno. Tiskové chyby vyhrazeny.

ID vozidla 58039
Tovární značka BMW
Model M850i
VIN WBAFY41070CM58039
Datum prohlídky 08.09.2026
Při stavu km 72398
Poslední servis 9.1.2026/ 61059 km

Motor / kód motoru FY41, 4.4i V8
Palivo BENZIN
Výkon motoru v kW 390
STK platnost do 17.04.2027
Poháněná kola AWD
Tažné zařízení NE
Kuřácký vůz NE

KAROSERIE


LAKOVANÉ DÍLY	ANO
HAVAROVANÝ VŮZ	NE
LAKOVANÉ VNITŘNÍ SLOUPKY	NE
MĚNĚNÉ DÍLY	NE
NADMĚRNÉ POŠKOZENÍ KAROSERIE	NE
KITOVANÉ DÍLY	NE

SKLA

MĚNĚNÉ ČELNÍ SKLO	NE
MĚNĚNÁ OSTATNÍ SKLA	NE
POZNÁMKA	
pojistná událost 12/02/2026, opraveno v BMW	
Foto z události viz níže	

NAMĚŘENÉ HODNOTY LAKU

Stav laku posuzujeme podle průměrné hodnoty třech měření laku na jednotlivých kovových dílech vozu v μm , kalibrovaným měřákem laku.

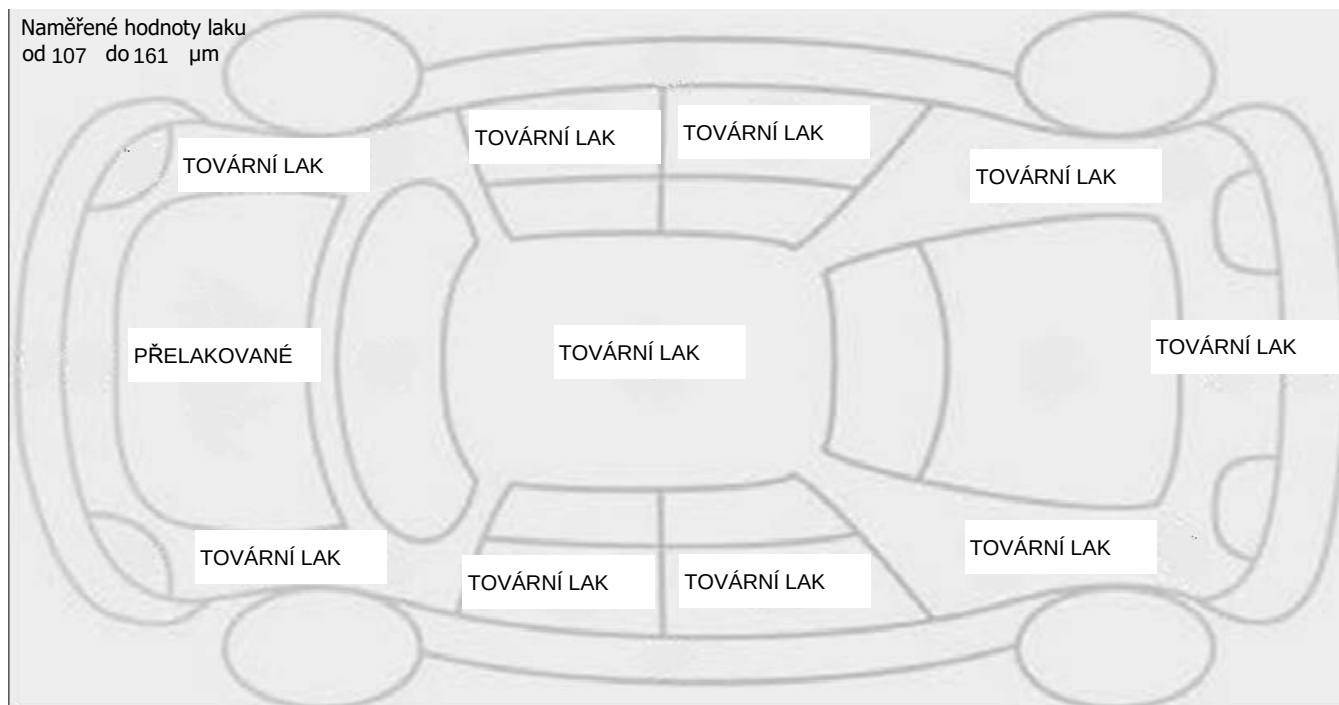

MOTOR

BRZDY A PNEUMATIKY

BRZDOVÁ KAPALINA < 0 % VODY
CHLADÍČÍ KAPALINA -50 °C
KAPALINA DO OSTRŽIKOVAČŮ LETNÍ

STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK 90 %
STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ STŘEDNÍ OPOTŘEBENÍ

ÚNIK PROVOZNÍCH KAPALIN NE

STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK 70 %
STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ STŘEDNÍ OPOTŘEBENÍ

MOTOROVÝ OLEJ V POŘÁDKU

PARKOVACÍ BRZDA V POŘÁDKU

AKUMULÁTOR V POŘÁDKU STAV 88 %
PŘEVODOVKA V POŘÁDKU
SPOJKA V POŘÁDKU

TYP REZERVY SADA NA LEPENÍ
OBUTÉ PNEUMATIKY LETNÍ
PŘEDNÍ NÁPRAVA, stav v mm L 3,6 P 3,6
ZADNÍ NÁPRAVA, stav v mm L 4,5 P 4,3
TLAK PNEUMATIK V POŘÁDKU

OSVĚTLENÍ VOZU

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ V POŘÁDKU
VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ V POŘÁDKU

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

VÝFUKOVÁ SOUSTAVA

FILTR INSTALOVÁN ANO
STAV DPF V POŘÁDKU
DIAGNOSTIKOVANÉ MNOŽSTVÍ SAZÍ N/A

TLUMIČE A POTRUBÍ V POŘÁDKU

TLUMIČE A PRUŽINY

TLUMIČE PŘEDNÍ V POŘÁDKU ULOŽENÍ NÁPRAVY PŘEDNÍ V POŘÁDKU
TLUMIČE ZADNÍ V POŘÁDKU ULOŽENÍ NÁPRAVY ZADNÍ V POŘÁDKU

PRUŽINY PŘEDNÍ V POŘÁDKU DORAZY PŘEDNÍ V POŘÁDKU
PRUŽINY ZADNÍ V POŘÁDKU DORAZY ZADNÍ V POŘÁDKU

POVINNÁ VÝBAVA

dle vyhlášky č. 206/2018 Sb. ☐

INTERIÉR

STAV INTERIÉRU ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM
POŠKOZENÍ INTERIÉRU BEZ POŠKOZENÍ
KOMFORTNÍ VÝBAVA V POŘÁDKU ☒

DESINFEKCE BACTAKLEEN ☒

SERVISNÍ ZÁZNAMY

DIAGNOSTIKA

PRAVIDELNÝ SERVIS ANO
POSLEDNÍ PROVEDNÝ SERVIS dne 9.1.2026/ 61059 km
ZÁZNAMY AUTORIZOVANÉ CEBIA ☒
SERVISNÍ KNÍŽKA Elektronická

Diagnostika provedena přístrojem TEXA Navigator Nano S Car, ISO 9001.
Výsledek obecné diagnostiky vyčtených řídících jednotek na vyžádání, včetně diagnostiky DPF.

FOTODOKUMENTACE

PODVOZEK

levá část zadní nápravy, vč. pneu
pravá část zadní nápravy, vč. pneu
levá část přední nápravy, vč. pneu
pravá část přední nápravy, vč. pneu
zadní část podvozku
střední část podvozku
přední část vč. motoru

KAROSERIE a INTERIÉR

- aktuální poškození karoserie, skel, interiéru - případně na vyžádání
- předchozí poškození karoserie -v případě lakování dílů, je-li dokumentace dostupná

SERVISNÍ ZÁZNAMY

- hlavní servisní záznamy (servisní knížka, elektronická knížka apod) na vyžádání

sema
CARS
Sema Cars s.r.o.
Zalanského 16/452a
152 00 Praha 5
DIČ: CZ02980748
www.semacars.cz

Společnost Sema Cars s.r.o. prohlašuje, že informace uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé a odpovídají skutečnému stavu^①







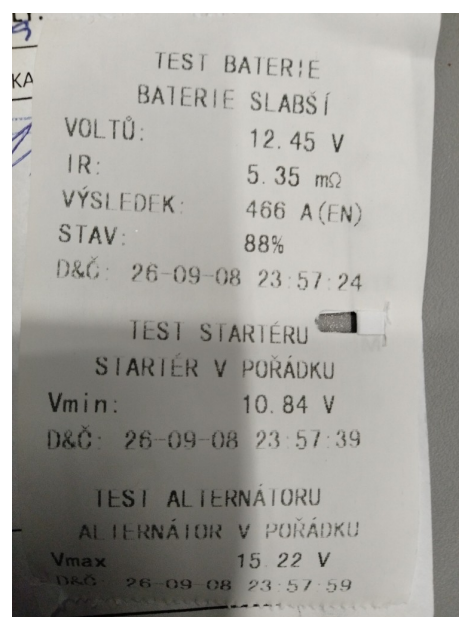
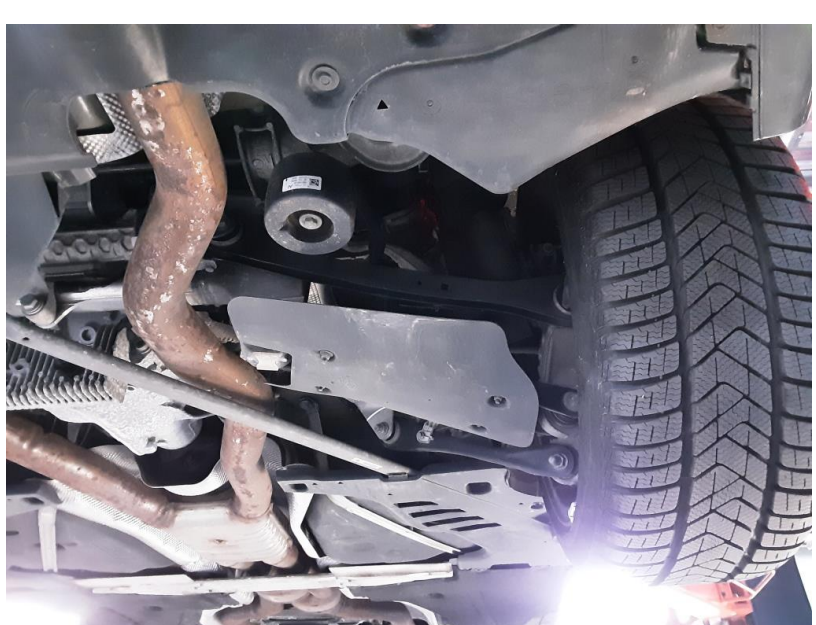
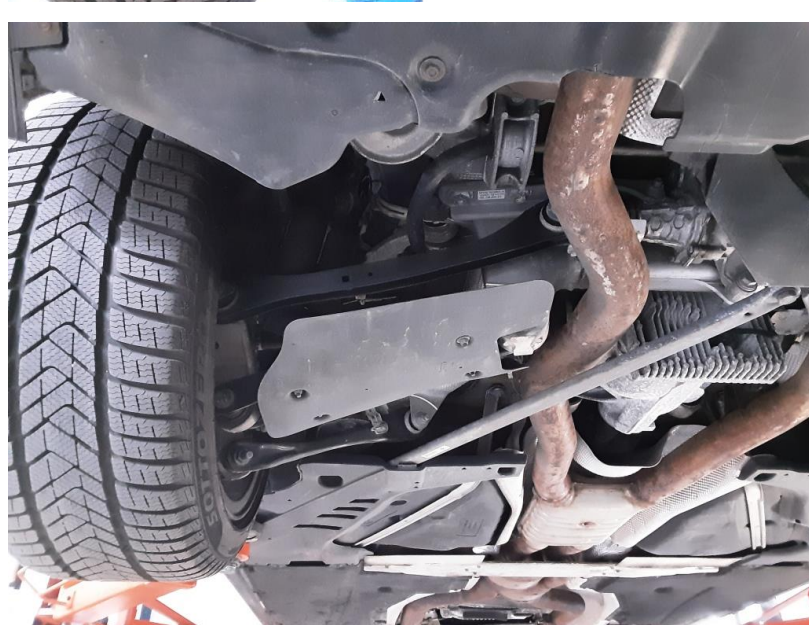
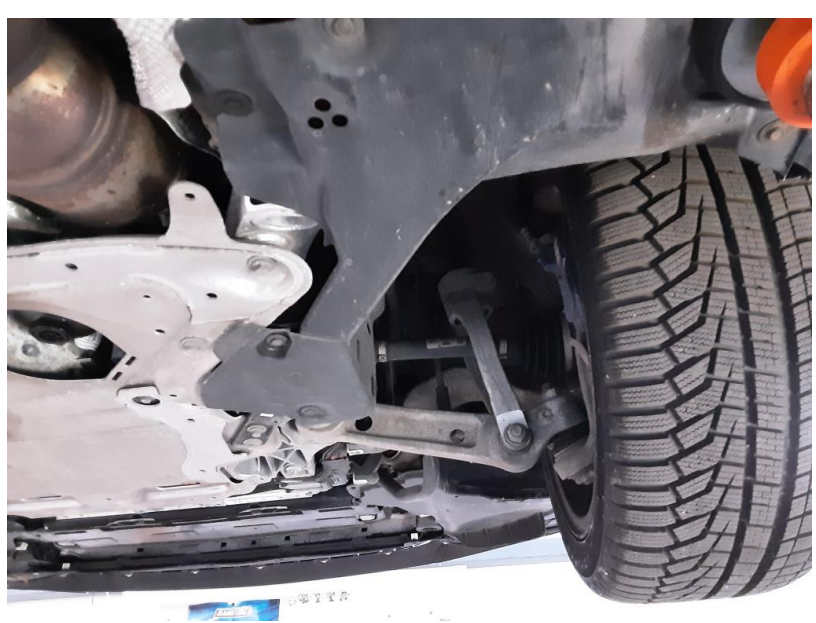
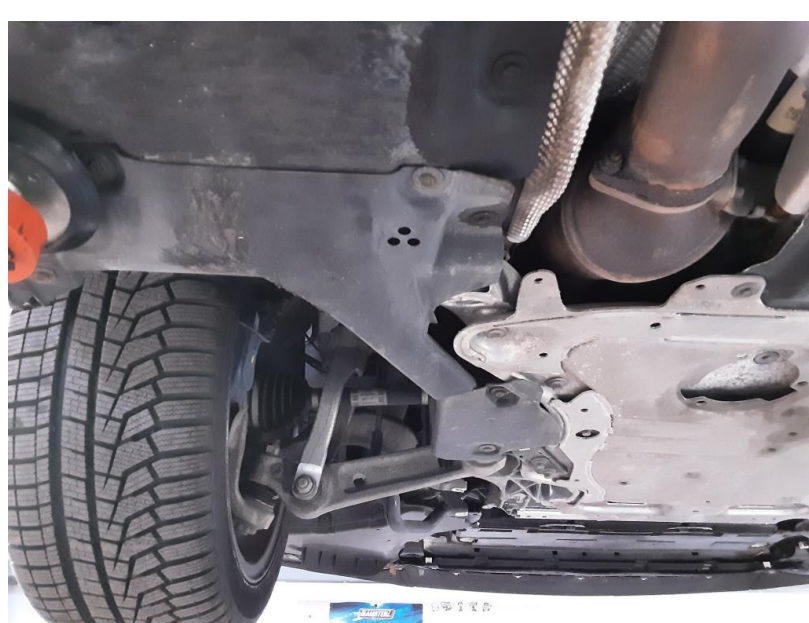










FOTO POŠKOŽENÍ Z NEHODY 02/2026

