

TECHNICKÝ PROTOKOL VOZU

Sema Cars s.r.o. ○ IČO 02980746

Žalanského 1674/52a, 163 00 Praha 6

725 868 100 ○ info@semacars.cz ○ www.semacars.cz



Technický protokol je nedílnou součástí kupní smlouvy.

Technický protokol zachycuje reálný technický a vizuální stav vozu v den vystavení protokolu pracovníkem Sema Cars s.r.o.

Kopírování protokolu nebo jeho částí je zakázáno. Tiskové chyby vyhrazeny.

ID vozidla	39637	Motor / kód motoru	CDTU, TDI		
Tovární značka	Volkswagen	Palivo	NAFTA	SoH	n/a %
Model	Passat	Výkon motoru v kW	147		
VIN	WVWZZZ3CZPE039637	STK platnost do	28.03.2027		
Datum prohlídky	18.08.2026	Poháněná kola	AWD		
Při stavu km	98 670	Tažné zařízení	ANO - originální		
Poslední servis	11.12.2025 / 82 680	Kuřácký vůz	NE		

KAROSERIE


LAKOVANÉ DÍLY	ANO
HAVAROVANÝ VŮZ	NE
LAKOVANÉ VNITŘNÍ SLOUPKY	NE
MĚNĚNÉ DÍLY	NE
NADMĚRNÉ POŠKOZENÍ KAROSERIE	NE

SKLA

MĚNĚNÉ ČELNÍ SKLO	NE
MĚNĚNÁ OSTATNÍ SKLA	NE
POZNÁMKA	
Pojistná událost	10/2023, 95tis Kč, 05/2026 44tis Kč

NAMĚŘENÉ HODNOTY LAKU

Stav laku posuzujeme podle průměrné hodnoty třech měření laku na jednotlivých kovových dílech vozu v µm, kalibrovaným měřákem laku.

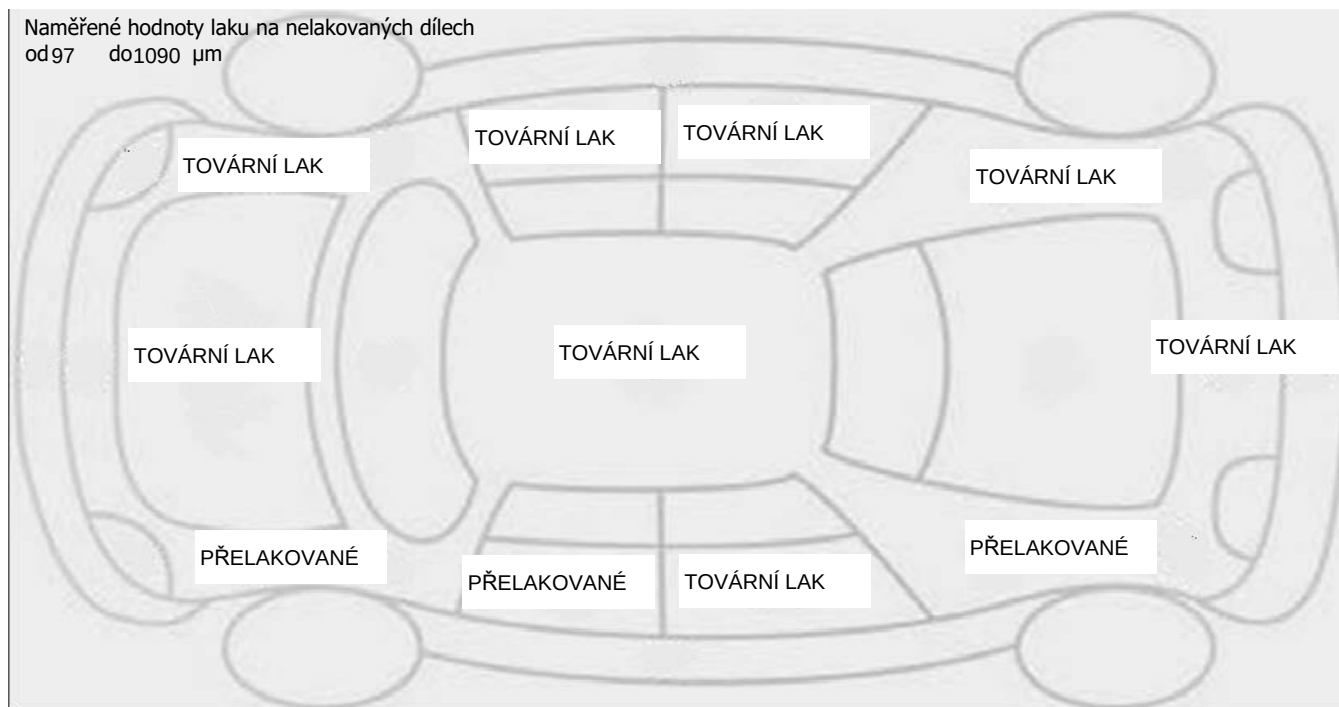

MOTOR A KAPALINY

BRZDY A PNEUMATIKY

BRZDOVÁ KAPALINA < 0 % VODY
CHLADÍČÍ KAPALINA - 34 °C
KAPALINA DO OSTRÍKOVACÍCH LETNÍ

STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK 60-80%
STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ STŘEDNÍ OPOTŘEBENÍ

ÚNIK PROVOZNÍCH KAPALIN NE

STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK 40-60%
STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ STŘEDNÍ OPOTŘEBENÍ

MOTOROVÝ OLEJ V POŘÁDKU

PARKOVACÍ BRZDA V POŘÁDKU

AKUMULÁTOR V POŘÁDKU
PŘEVODOVKA V POŘÁDKU
SPOJKA V POŘÁDKU

TYP REZERVY PLNOHODNOTNÉ KOLO
OBUTÉ PNEUMATIKY LETNÍ

PŘEDNÍ NÁPRAVA, stav v mm L 3-4 mm P 4-5 mm

ZADNÍ NÁPRAVA, stav v mm L 4-5 mm P 4-5 mm

TLAK PNEUMATIK V POŘÁDKU

Limit stavu pneu je 2 mm, limit pro M+S 4 mm

OSVĚTLENÍ VOZU

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ V POŘÁDKU

VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ V POŘÁDKU

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

FILTR INSTALOVÁN ANO
STAV DPF V POŘÁDKU
DIAGNOSTIKOVANÉ MNOŽSTVÍ SAZÍ 20,13 g

VÝFUKOVÁ SOUSTAVA

TLUMIČE A POTRUBÍ NEINSTALOVÁN

TLUMIČE A PRUŽINY

TLUMIČE PŘEDNÍ V POŘÁDKU ULOŽENÍ NÁPRAVY PŘEDNÍ V POŘÁDKU
TLUMIČE ZADNÍ V POŘÁDKU ULOŽENÍ NÁPRAVY ZADNÍ V POŘÁDKU

PRUŽINY PŘEDNÍ V POŘÁDKU DORAZY PŘEDNÍ V POŘÁDKU
PRUŽINY ZADNÍ V POŘÁDKU DORAZY ZADNÍ V POŘÁDKU

POVINNÁ VÝBAVA

dle vyhlášky č. 206/2018 Sb. ☒

INTERIÉR

STAV INTERIÉRU ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM POČET KLÍČŮ OD VOZU 2
POŠKOZENÍ INTERIÉRU BEZ POŠKOZENÍ ROLETA ZAVAZADELNÍKU VE VOZE INSTALOVÁNA
KOMFORTNÍ VÝBAVA V POŘÁDKU ☒

DESINFEKCE BACTAKLEEN ☒

SERVISNÍ ZÁZNAMY

PRAVIDELNÝ SERVIS ANO
POSLEDNÍ PROVEDNÝ SERVIS dne 11.12.2025 / 82 680
ZÁZNAMY AUTORIZOVANÉ CEBIA ☒
SERVISNÍ KNÍŽKA Elektronická

DIAGNOSTIKA

Diagnostika provedena přístrojem TEXA Navigator Nano S Car, ISO 9001.
Výsledek obecné diagnostiky vyčtených řídících jednotek na vyžádání, včetně diagnostiky DPF.

FOTODOKUMENTACE

PODVOZEK

levá část zadní nápravy, vč. pneu
pravá část zadní nápravy, vč. pneu
levá část přední nápravy, vč. pneu
pravá část přední nápravy, vč. pneu
zadní část podvozku
střední část podvozku
přední část vč. motoru

KAROSERIE a INTERIÉR

- o aktuální poškození karoserie, skel, interiéru - případně na vyžádání
- o předchozí poškození karoserie -v případě lakování dílů, je-li dokumentace dostupná

SERVISNÍ ZÁZNAMY


- o hlavní servisní záznamy (servisní knížka, elektronická knížka apod) na vyžádání


SEMA CARS
Sema Cars s.r.o.
Žalanského 16/452a
Dle 1202980/19
www.semacars.cz
ZPRÁVA O PŘÍPADĚ
1

Společnost Sema Cars s.r.o. prohlašuje, že informace uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé a odpovídají skutečnému stavu





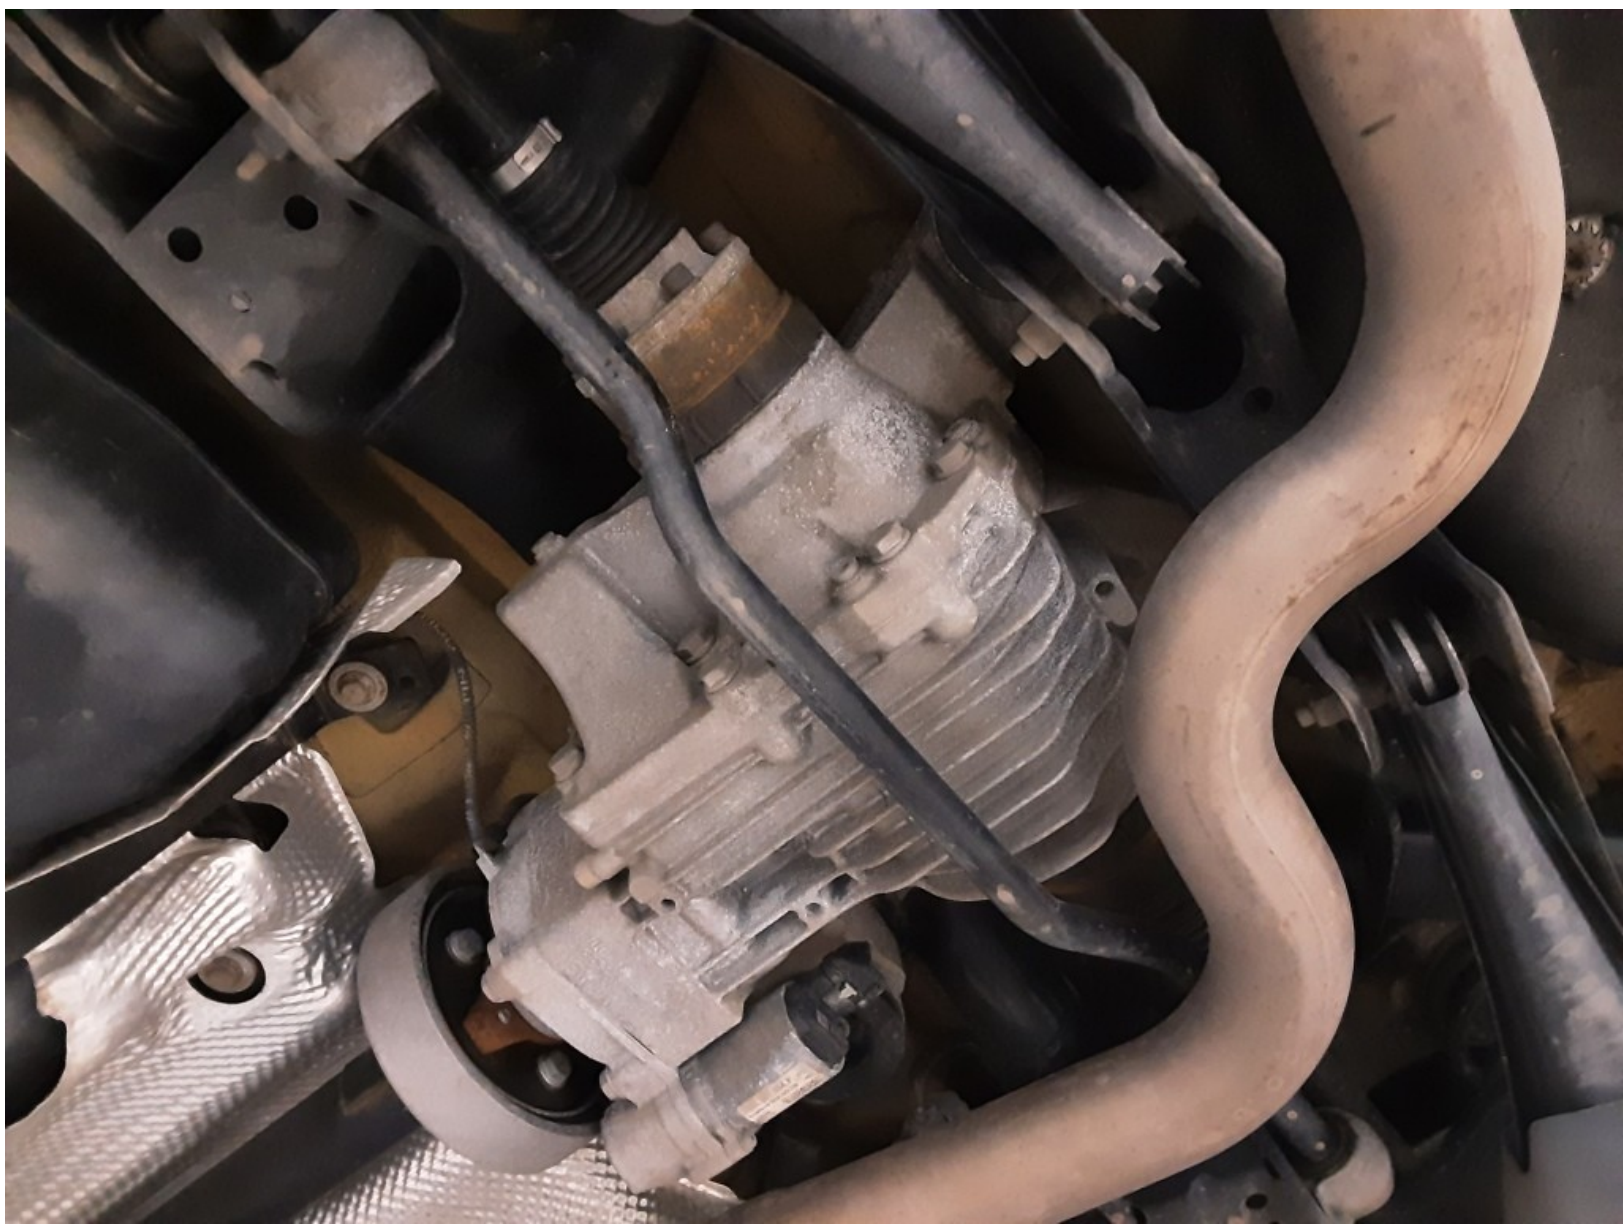

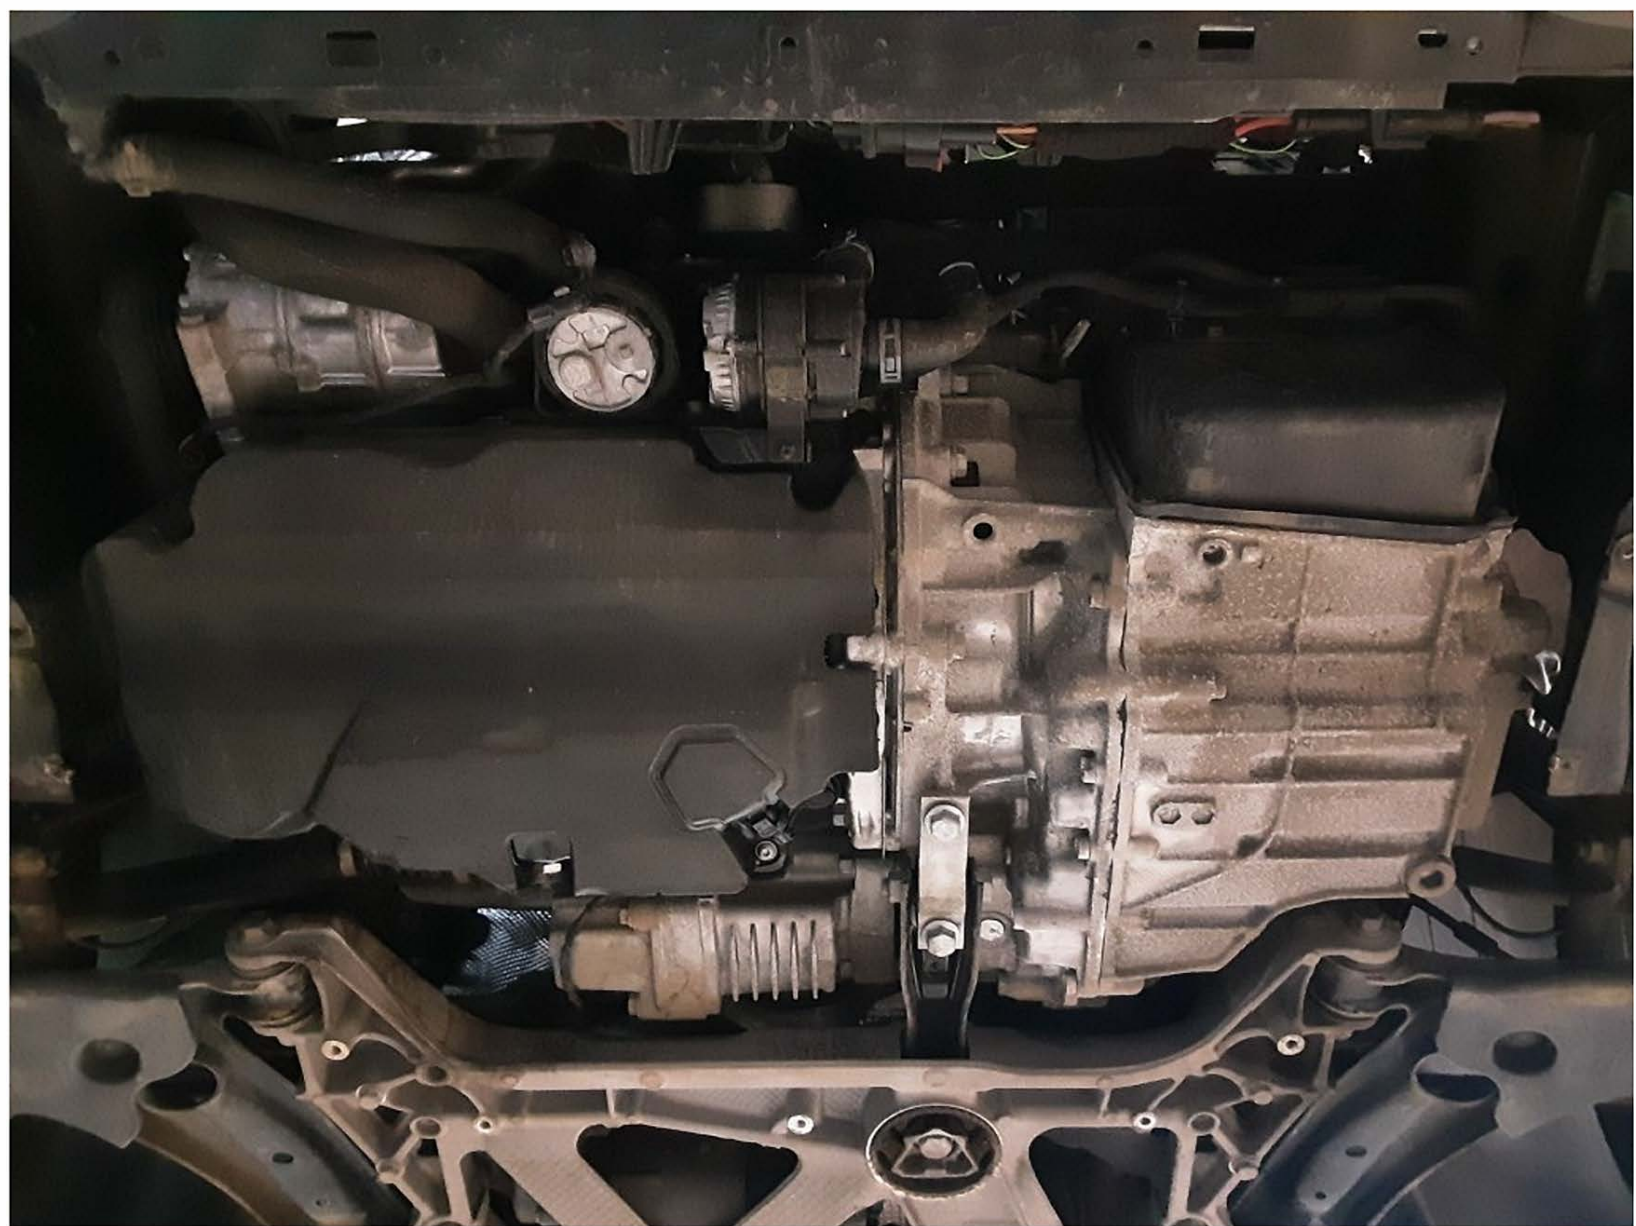





TEST BATERIE
BATERIE V POŘÁDKU
VOLTŮ: 12.07 V
IR: 4.79 mΩ
VÝSLEDEK: 521 A(EN)
STAV: 94%
D&Č: 26-08-29 07:32:22

TEST ALTERNÁTORU
ALTERNÁTOR V POŘÁDKU
V_{max} 14.10 V
D&Č: 26-08-29 07:42:03



