

# TECHNICKÝ PROTOKOL VOZU

Sema Cars s.r.o. ○ IČO 02980746

Žalanského 1674/52a, 163 00 Praha 6

725 868 100 ○ info@semacars.cz ○ www.semacars.cz



Technický protokol je nedílnou součástí kupní smlouvy.

Technický protokol zachycuje reálný technický a vizuální stav vozu v den vystavení protokolu pracovníkem Sema Cars s.r.o.

Kopírování protokolu nebo jeho částí je zakázáno. Tiskové chyby vyhrazeny.

|                 |                     |                    |                  |            |
|-----------------|---------------------|--------------------|------------------|------------|
| ID vozidla      | 65846               | Motor / kód motoru | BGDA, 2.5i PHEV  |            |
| Tovární značka  | Ford                | Palivo             | HYBRID PHEV      | SoH 87,1 % |
| Model           | Kuga                | Výkon motoru v kW  | 165              |            |
| VIN             | WF0FXXWPMHNR65846   | STK platnost do    | 02.01.2028       |            |
| Datum prohlídky | 01.09.2026          | Poháněná kola      | FWD              |            |
| Při stavu km    | 104 353             | Tažné zařízení     | ANO - originální |            |
| Poslední servis | 06.03.2026 / 96 543 | Kuřácký vůz        | NE               |            |

## KAROSERIE


|                              |    |
|------------------------------|----|
| LAKOVANÉ DÍLY                | NE |
| HAVAROVANÝ VŮZ               | NE |
| LAKOVANÉ VNITŘNÍ SLOUPKY     | NE |
| MĚNĚNÉ DÍLY                  | NE |
| NADMĚRNÉ POŠKOZENÍ KAROSERIE | NE |

## SKLA

|                     |    |
|---------------------|----|
| MĚNĚNÉ ČELNÍ SKLO   | NE |
| MĚNĚNÁ OSTATNÍ SKLA | NE |
| POZNÁMKA            |    |

## NAMĚŘENÉ HODNOTY LAKU

Stav laku posuzujeme podle průměrné hodnoty třech měření laku na jednotlivých kovových dílech vozu v  $\mu\text{m}$ , kalibrovaným měřákem laku.

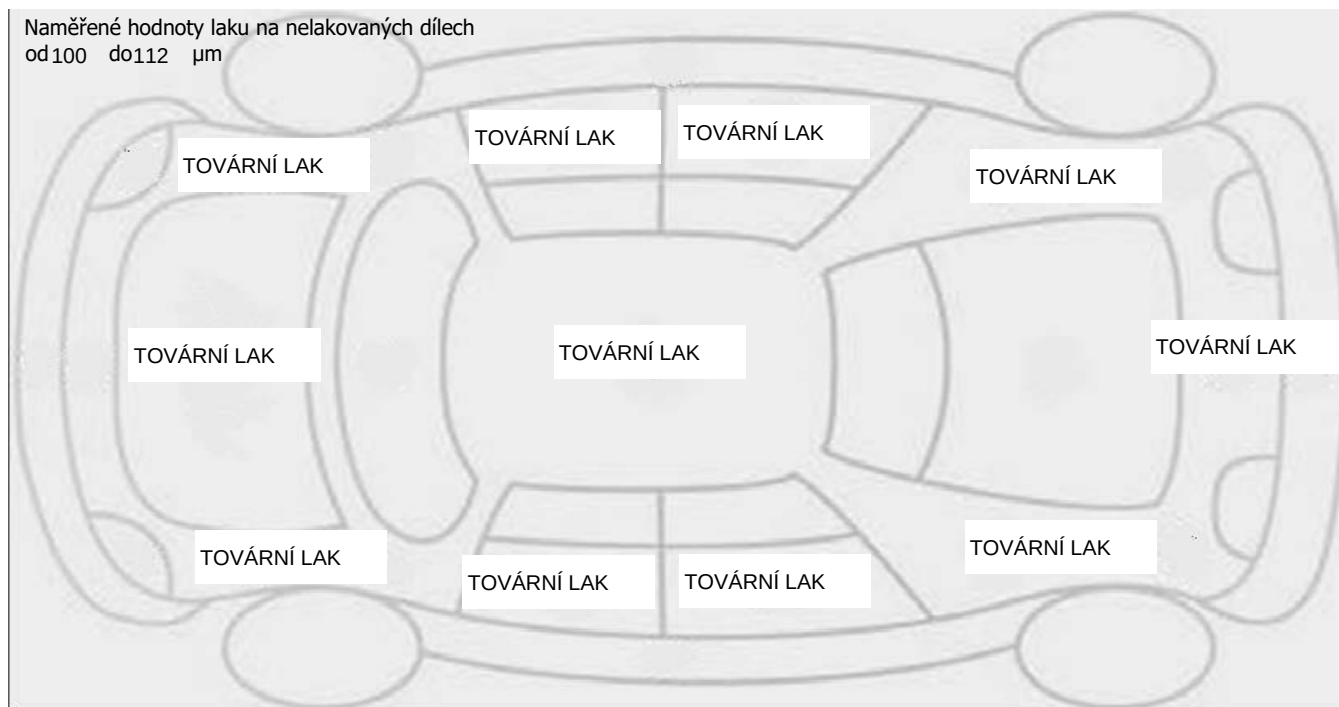

## MOTOR A KAPALINY

## BRZDY A PNEUMATIKY

BRZDOVÁ KAPALINA < 0 % VODY  
CHLADÍČÍ KAPALINA - 36 °C  
KAPALINA DO OSTRŽIKOVAČŮ LETNÍ

STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK 40-60%  
STAV PŘEDNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ STŘEDNÍ OPOTŘEBENÍ

ÚNIK PROVOZNÍCH KAPALIN NE

STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH DESTIČEK 25-40%  
STAV ZADNÍCH BRZDOVÝCH KOTOUČŮ STŘEDNÍ OPOTŘEBENÍ

MOTOROVÝ OLEJ V POŘÁDKU

PARKOVACÍ BRZDA V POŘÁDKU

AKUMULÁTOR V POŘÁDKU  
PŘEVODOVKA V POŘÁDKU  
SPOJKA V POŘÁDKU

TYP REZERVY SADA NA LEPENÍ  
OBUTÉ PNEUMATIKY LETNÍ

PŘEDNÍ NÁPRAVA, stav v mm L 2-3 mm P 2-3 mm

ZADNÍ NÁPRAVA, stav v mm L 3-4 mm P 3-4 mm

TLAK PNEUMATIK V POŘÁDKU

Limit stavu pneu je 2 mm, limit pro M+S 4 mm

## OSVĚTLENÍ VOZU

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ V POŘÁDKU

VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ V POŘÁDKU

## FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

FILTR INSTALOVÁN ANO  
STAV DPF V POŘÁDKU  
DIAGNOSTIKOVANÉ MNOŽSTVÍ SAZÍ N/A

## VÝFUKOVÁ SOUSTAVA

TLUMIČE A POTRUBÍ NEINSTALOVÁN

## TLUMIČE A PRUŽINY

TLUMIČE PŘEDNÍ V POŘÁDKU ULOŽENÍ NÁPRAVY PŘEDNÍ V POŘÁDKU  
TLUMIČE ZADNÍ V POŘÁDKU ULOŽENÍ NÁPRAVY ZADNÍ V POŘÁDKU

PRUŽINY PŘEDNÍ V POŘÁDKU DORAZY PŘEDNÍ V POŘÁDKU  
PRUŽINY ZADNÍ V POŘÁDKU DORAZY ZADNÍ V POŘÁDKU

## POVINNÁ VÝBAVA

dle vyhlášky č. 206/2018 Sb. ☒

## INTERIÉR

STAV INTERIÉRU ODPOVÍDÁ STÁŘÍ A KM POČET KLÍČŮ OD VOZU 2  
POŠKOZENÍ INTERIÉRU BEZ POŠKOZENÍ ROLETA ZAVAZADELNÍKU VE VOZE INSTALOVÁNA  
KOMFORTNÍ VÝBAVA V POŘÁDKU ☒

DESINFEKCE BACTAKLEEN ☒

## SERVISNÍ ZÁZNAMY

PRAVIDELNÝ SERVIS ANO  
POSLEDNÍ PROVEDNÝ SERVIS dne 06.03.2026 / 96 543  
ZÁZNAMY AUTORIZOVANÉ CEBIA ☒  
SERVISNÍ KNÍŽKA Elektronická

## DIAGNOSTIKA

Diagnostika provedena přístrojem TEXA Navigator Nano S Car, ISO 9001.  
Výsledek obecné diagnostiky vyčtených řídících jednotek na vyžádání, včetně diagnostiky DPF.

## FOTODOKUMENTACE

### PODVOZEK

levá část zadní nápravy, vč. pneu  
pravá část zadní nápravy, vč. pneu  
levá část přední nápravy, vč. pneu  
pravá část přední nápravy, vč. pneu  
zadní část podvozku  
střední část podvozku  
přední část vč. motoru

### KAROSERIE a INTERIÉR

- aktuální poškození karoserie, skel, interiéru - případně na vyžádání
- předchozí poškození karoserie -v případě lakování dílů, je-li dokumentace dostupná

### SERVISNÍ ZÁZNAMY


- hlavní servisní záznamy (servisní knížka, elektronická knížka apod) na vyžádání

Sema Cars s.r.o.  
Zalanského 16/452a  
Kazetko A. H. P. S.  
DIČ: CZ0298048  
www.semacars.cz

Společnost Sema Cars s.r.o. prohlašuje, že informace uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé a odpovídají skutečnému stavu





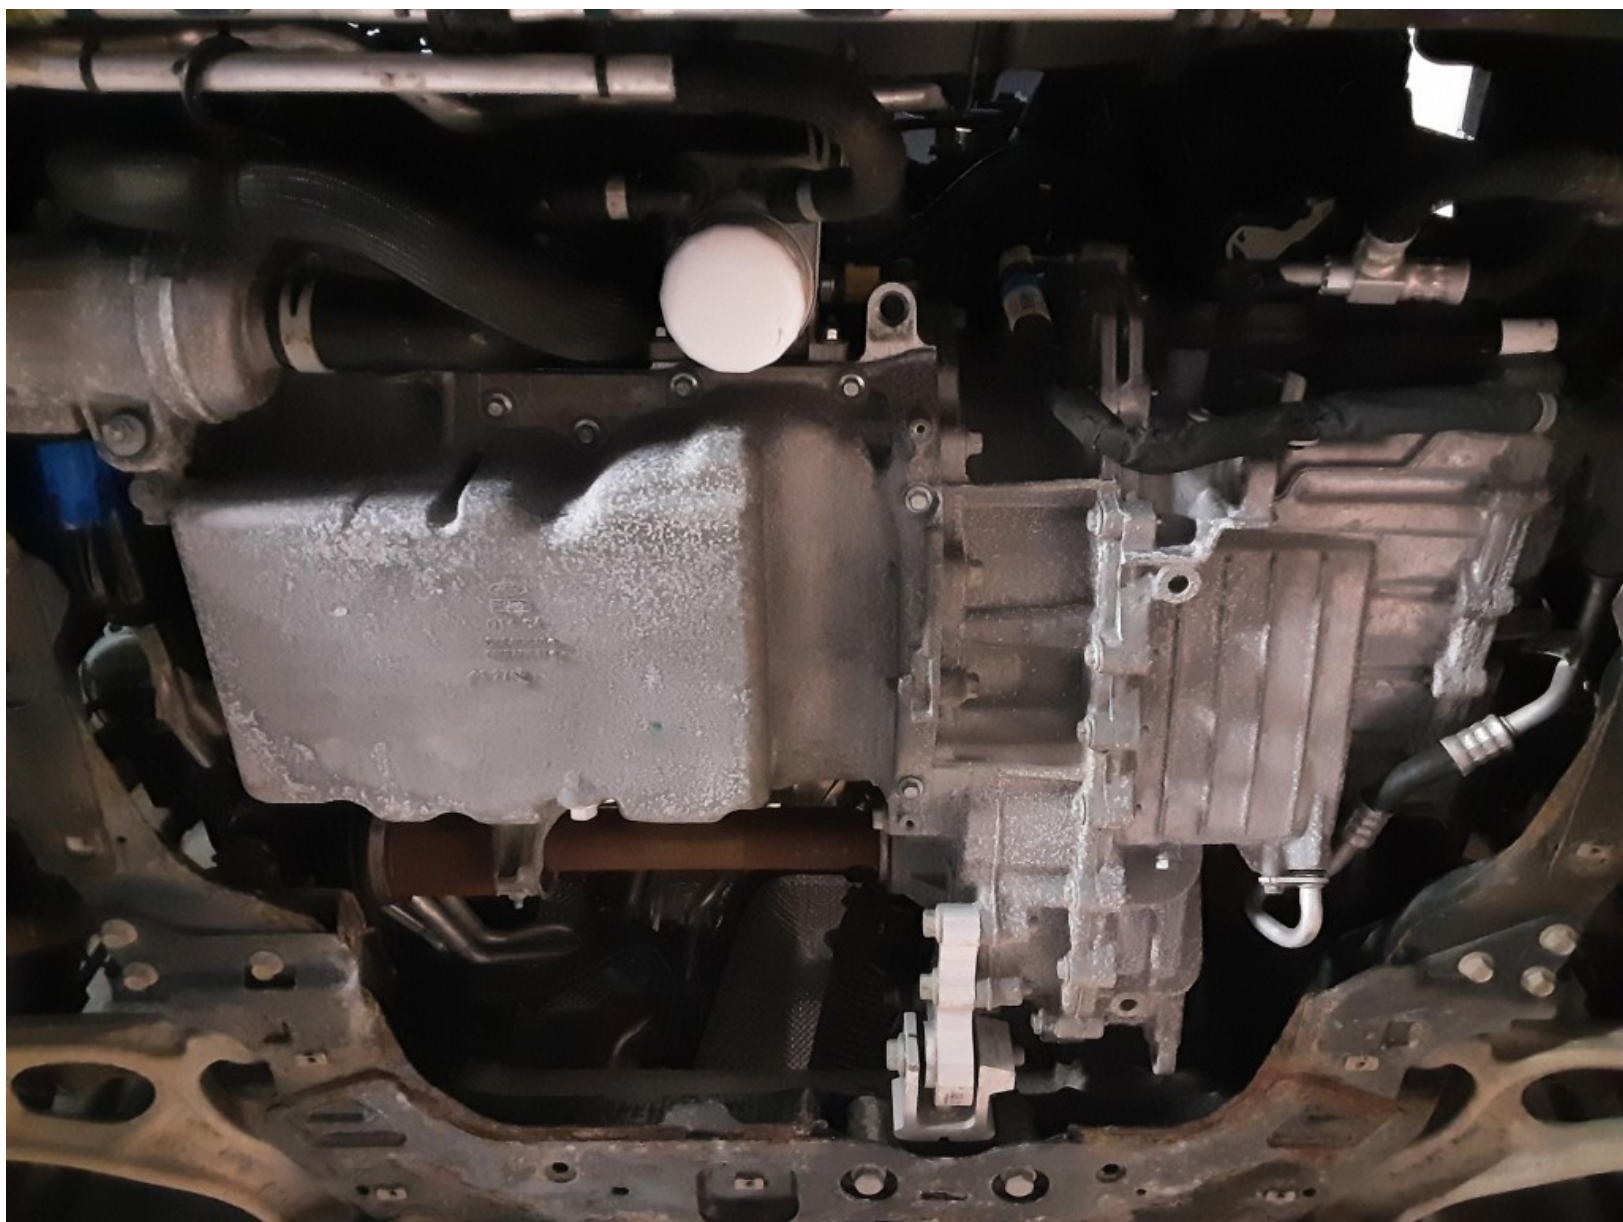





# CERTIFIKÁT BATERIE

## NÁHLED

ČÍSLO CERTIFIKÁTU: 379E3FE3-D39C-4930-\*\*\*\*-\*\*\*\*\*

BATTERY DIAGNOSTICS

|                                                               |                                                  |                               |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>VOZIDLO</b><br>ZNAČKA: Ford<br>MODEL: Kuga PHEV - 14.4 kWh | NÁJEZD: 104 353 km<br>DATUM A ČAS: 31.08.20 9:33 | REALIZOVA/A: Sema Cars s.r.o. |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|

**STAV ZDRAVÍ (SOH)**

**87,1 %**

ENERGIE: 0kWh / 11kWh

WLTP DOJEZD: 48km / 58km

**KONTROLY**

- Systém správy baterie (BMS) ✓
- Bateriový senzor ✓
- Měření baterie ✓
- Náplň článků baterie ✓
- Komunikace s vozidlem ✓

**DOBŘE ZDRAVÍ - NEBYLY ZJIŠTĚNY ŽÁDNÉ ABNORMALITY**

Na základě podrobné diagnostiky baterie provedené pomocí AVILOO FLASH Testu tímto potvrzujeme, že baterie pohonu tohoto vozidla je v dobrém stavu. Baterie pohonu je proto oficiálně certifikována společností AVILOO.

*Marcus Berger*  
Dr. Marcus Berger, CEO

Pro více informací o tomto testu navštivte [aviloo.com/it-preview](https://aviloo.com/it-preview)  
Naskenujte QR kód a získáte původní zprávu



### TEST BATERIE

#### BATERIE V POŘÁDKU

VOLTŮ: 12.26 V

IR: 8.04 mΩ

VÝSLEDEK: 310 A (EN)

STAV: 103%

D&Č: 26-08-31 07:02:02

### TEST STARTÉRU

#### STARTÉR V POŘÁDKU

Vmin: 13.08 V

D&Č: 26-08-31 07:02:54

### TEST ALTERNÁTORU

#### ALTERNÁTOR V POŘÁDKU

Vmax: 14.52 V

D&Č: 26-08-31 07:04:49



